

Исполнение Предписания от 01.10.2020 №510/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1 этаж				
1.	В помещениях тамбуров эвакуационного выхода (правого крыла здания) ведущего непосредственно наружу смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуются дымовые).	п. ЗНПБ 110-03	09 августа 2021 года	
2.	Ширина эвакуационного выхода из правого крыла здания менее 1,2 м (фактически 0,92 м соответственно).	п. 6.16 СНИП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
3.	В подсобном помещении (складском), расположенном смежно с тамбуром эвакуационного выхода (правого крыла здания) ведущего непосредственно наружу смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуются дымовые).	п. 3 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
4.	У подсобного помещения (склада) расположенного смежно с тамбуром эвакуационного выхода (правого крыла здания) ведущего непосредственно наружу, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года	
5.	В помещениях тамбуров эвакуационного выхода (левого крыла здания) ведущего непосредственно наружу смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуются дымовые).	п. 3 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
6.	Ширина эвакуационного выхода из левого крыла здания менее 1,2 м (фактически 0,92 м соответственно).	п. 6.16 СНИП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
7.	Помещение тамбура эвакуационного выхода (левое крыло здания) ведущего непосредственно наружу не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
8.	В подсобном помещении (складском), расположенном смежно с тамбуром эвакуационного выхода (левого крыла здания) ведущего непосредственно наружу смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации	п. 3 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	

	(требуются дымовые).			
9.	У подсобного помещения (склада) расположенного смежено с тамбуром эвакуационного выхода (левого крыла здания) ведущего непосредственно наружу, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года	
10.	Помещение тамбура эвакуационного выхода (правое крыло здания под центральной лестницей) ведущего непосредственно наружу не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
11.	Ширина эвакуационного выхода из правого крыла здания (эвакуационный выход, расположенный под центральной лестницей) менее 1,2 м (фактически 0,96 м соответственно).	п. 6.16 СНИП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
Спортивный зал (малый)				
12.	Помещение малого спортивного зала не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 3.1, п. 5.1 НПБ 104-03	09 августа 2021 года	
13.	Помещение малого спортивного зала не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
Слесарная мастерская				
14.	Помещение тамбура выхода из мастерской не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
15.	У помещения столярной мастерской не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года	
Учебный кабинет столярной мастерской				
16.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации из помещения учебного кабинета тамбур выхода (непосредственно наружу) менее 2 м (фактически составляет 1,78 м, 1,65 м).	п. 6.27 СНИП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
17.	Помещение тамбура выхода из учебного кабинета не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
3 этаж				
18.	У помещений библиотеки и фонда книг не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года	09 августа 2021 года	

		№ 390.		
19.	На путях эвакуации через лестничные клетки сняты дверные полотна.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года	
Общие нарушения по зданию				
20.	В помещении комнаты охраны на 1-ом этаже, оборудованным контрольно приемным прибором, отсутствует аварийное освещение.	п. 12.55 НПБ 88-2001	09 августа 2021 года	
21.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п. 6.22 СНиП 21-01-97*, раздел 7.6 пункты 7.6.1-7.6.4 СП 52.13330.2016	09 августа 2021 года	
22.	В здании установлен грузовой лифт, не имеющий ограждающие конструкции с требуемым пределом огнестойкости.	п. 7.22* СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
23.	Шахта лифта не отделена противопожарными перегородками 1 -го типа.	п. 7.22* СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
24.	В лестничных клетках здания (левого и правого крыла и центральная лестница) на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (9, 10, 11, 14, 15,20 см).	п. 6.28* СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
25.	Кабель на систему оповещения ШВВП 2х0,5 не соответствует (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 82, 84, п. 3.4 СП 3.13130.2009, п. 3.9 НПБ 104-03.	09 августа 2021 года	
26	Пожарные шкафы пожарных кранов ПК-1-9 не соответствуют требованиям НПБ 151- 2000. (установлены деревянные пожарные шкафы).	п. 57 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п. 4.4 НПБ 151-2000.	09 августа 2021 года	
27.	Расчетная ширина горизонтальных участков путей эвакуации в общих коридорах 1-го, 2- го и 3-го этажей уменьшены (сужены) на половину ширины дверного полотна (при одностороннем открывании дверей в коридор) и составляют менее 1,2 м (фактически 1.1 м) (ширина	п. 6.27, п. 6.26* СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	

	коридора 150 см, ширина дверного полотна 80 см)			
28.	В здании школы устроена центральная лестница 2-го типа сообщающая 3 этажа здания, при этом примыкающие коридоры и другие помещения не отделены от нее противопожарными перегородками 1 -го	п. 6.44, п. 7.25 СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
29.	В подвальной этаже, где расположена лыжная база, смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуется дымовые).	п. 3 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
30.	Двери, отделяющие лестничные клетки здания не выполнены глухими или с армированным стеклом (выполнено обычное остекление).	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	09 августа 2021 года	
31.	На обводной линии водомерного устройства отсутствуют задвижки с электроприводом.	п. 7.2.7 СП 30.13330.2016	09 августа 2021 года	
32	Допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно - технических решений без проекта в соответствии с действующими нормами и утвержденное в установленном порядке (в кабинете учительской установлена пластиковая перегородка разделяющая учительскую и подсобное помещение столовой).	п. 4.3 СНиП 21-01-97*		
33	Помещение библиотеки и фонда книг (Ф5.2) не отделены от общего коридора школы (Ф4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в стенах разделяющих данные помещения с общим коридором установлены окна с обычным остеклением).	п. 7.4 СНиП 21-01-97*		