

Предписание № 510/1/1
 по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 79 городского округа г. Уфа Республики Башкортостан (далее – МБОУ Школа № 79 ГО г. Уфа РБ), директор МБОУ Школа № 79 ГО г. Уфа РБ Сыртланов Рифкат Нафкатович.

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Уфы по пожарному надзору Хабибова Р.Р. № 510 от «02» сентября 2020 года,

(наименование органа НД)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «30» сентября 2020 г. по «01» октября 2020 г. проведена внеплановая, выездная проверка государственным инспектором г. Уфы по пожарному надзору лейтенантом внутренней службы Ахмадеевым Рустамом Разитовичем объекта защиты здания МБОУ Школа № 79 ГО г. Уфа РБ, расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Борисоглебская, д. 16.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ Школа № 79 ГО г. Уфа РБ Сыртлановым Рифкатом Нафкатовичем, заместителем директора МБОУ Школа № 79 ГО г. Уфа РБ по АХЧ Логиновой Мариной Михайловной (ответственным лицом за пожарную безопасность)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательные требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1 этаж				
1.	В помещениях тамбуров эвакуационного выхода (правого крыла здания) ведущего непосредственно наружу смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуются дымовые).	п. 3 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
2.	Ширина эвакуационного выхода из правого крыла здания менее 1,2 м (фактически 0,92 м соответственно).	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
3.	В подсобном помещении (складском), расположенном смежно с тамбуром эвакуационного выхода (правого крыла здания) ведущего непосредственно наружу смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуются дымовые).	п. 3 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
4.	У подсобного помещения (склада) расположенного смежно с тамбуром эвакуационного выхода (правого крыла здания) ведущего непосредственно наружу, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года	

	Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.			
5.	В помещениях тамбуров эвакуационного выхода (левого крыла здания) ведущего непосредственно наружу смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуются дымовые).	п. 3 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
6.	Ширина эвакуационного выхода из левого крыла здания менее 1,2 м (фактически 0,92 м соответственно).	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
7.	Помещение тамбура эвакуационного выхода (левое крыло здания) ведущего непосредственно наружу не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
8.	В подсобном помещении (складском), расположенном смежно с тамбуром эвакуационного выхода (левого крыла здания) ведущего непосредственно наружу смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуются дымовые).	п. 3 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
9.	У подсобного помещения (склада) расположенного смежно с тамбуром эвакуационного выхода (левого крыла здания) ведущего непосредственно наружу, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года	
10.	Помещение тамбура эвакуационного выхода (правое крыло здания под центральной лестницей) ведущего непосредственно наружу не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
11.	Ширина эвакуационного выхода из правого крыла здания (эвакуационный выход, расположенный под центральной лестницей) менее 1,2 м (фактически 0,96 м соответственно).	п. 6.16 СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
Спортивный зал (малый)				
12.	Помещение малого спортивного зала не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	п. 3.1, п. 5.1 НПБ 104-03	09 августа 2021 года	
13.	Помещение малого спортивного зала не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
Слесарная мастерская				
14.	Помещение тамбура выхода из мастерской не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
15.	У помещения столярной мастерской не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года	
Учебный кабинет столярной мастерской				
16.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации из помещения учебного кабинета	п. 6.27 СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	

	(тамбур выхода непосредственно наружу) менее 2 м (фактически составляет 1,78 м, 1,65 м).			
17.	Помещение тамбура выхода из учебного кабинета не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации.	п. 4 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
3 этаж				
18.	У помещений библиотеки и фонда книг не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", соответственно не обозначена на дверях помещений.	п. 20в Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года	
19.	На путях эвакуации через лестничные клетки сняты дверные полотна.	п. 23 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.	09 августа 2021 года	
Общие нарушения по зданию				
20.	В помещении комнаты охраны на 1-ом этаже, оборудованным контрольно-приемным прибором, отсутствует аварийное освещение.	п. 12.55 НПБ 88-2001	09 августа 2021 года	
21.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное (эвакуационное) освещение.	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п. 6.22 СНиП 21-01-97*, раздел 7.6 пункты 7.6.1-7.6.4 СП 52.13330.2016	09 августа 2021 года	
22.	В здании установлен грузовой лифт, не имеющий ограждающие конструкции с требуемым пределом огнестойкости.	п. 7.22* СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
23.	Шахта лифта не отделена противопожарными перегородками 1-го типа.	п. 7.22* СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
24.	В лестничных клетках здания (левого и правого крыла и центральная лестница) на путях эвакуации устроены ступени с различной высотой (9, 10, 11, 14, 15, 20 см).	п. 6.28* СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
25.	Кабель на систему оповещения ШВВП 2x0,5 не соответствует (не позволит сохранить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения его функций и эвакуации людей в безопасную зону).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 82, 84, п. 3.4 СП 3.13130.2009, п. 3.9 НПБ 104-03.	09 августа 2021 года	
26.	Пожарные шкафы пожарных кранов ПК-1-9 не соответствуют требованиям НПБ 151-2000. (установлены деревянные пожарные шкафы).	п. 57 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390; п. 4.4 НПБ 151-2000.	09 августа 2021 года	
27.	Расчетная ширина горизонтальных участков путей эвакуации в общих коридорах 1-го, 2-го и 3-го этажей уменьшены (сужены) на половину ширины дверного полотна (при одностороннем открывании дверей в коридор) и составляют менее 1,2 м (фактически 1,1 м) (ширина коридора 150 см, ширина дверного полотна 80 см)	п. 6.27, п. 6.26* СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
28.	В здании школы устроена центральная лестница 2-го типа сообщающая 3 этажа здания, при этом примыкающие коридоры и другие помещения не отделены от нее противопожарными перегородками 1 -го	п. 6.44, п. 7.25 СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	

	типа.			
29.	В подвальном этаже, где расположена лыжная база, смонтированы тепловые извещатели автоматической пожарной сигнализации (требуется дымовые).	п. 3 НПБ 110-03	09 августа 2021 года	
30.	Двери, отделяющие лестничные клетки здания не выполнены глухими или с армированным стеклом (выполнено обычное остекление).	СНиП 21-01-97* п. 6.18*	09 августа 2021 года	
31.	На обводной линии водомерного устройства отсутствуют задвижки с электроприводом.	п. 7.2.7 СП 30.13330.2016	09 августа 2021 года	
32.	Допущено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно – технических решений без проекта в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (в кабинете учительской установлена пластиковая перегородка разделяющая учительскую и подсобное помещение столовой).	п. 4.3 СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	
33.	Помещение библиотеки и фонда книг (Ф5.2) не отделены от общего коридора школы (Ф4.1) ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (в стенах разделяющих данные помещения с общим коридором установлены окна с обычным остеклением).	п. 7.4 СНиП 21-01-97*	09 августа 2021 года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

Государственный инспектор г. Уфы по
пожарному надзору Ахмадеев Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

« 01 » октября 20 20 г.



Предписание для исполнения получил:

Представитель по доверенности № б/н от
01.10.2020 Логинова Марина Михайловна.

(должность, фамилия, инициалы)

« 01 » октября 20 20 г.